



TERMOPAR COM CABEÇOTE E POÇO DE PROTEÇÃO TERMOMÉTRICO TC-110

TC-110

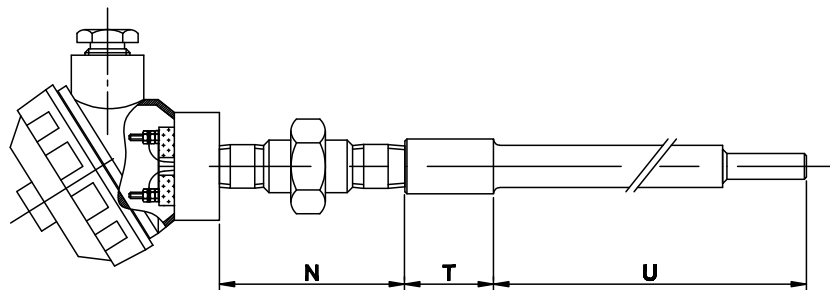


Foto meramente ilustrativa

MONTE O TERMOPAR CONVENCIONAL DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE

1 SENSOR	2 CLASSE	3 BITOLA DO FIO	4 CABEÇOTE	5 CONEXÃO AO CONDUÍTE	6 MATERIAL DO NIPLE E UNIÃO	7 DIÂMETRO DO NIPLE
K - Termopar K J - Termopar J T - Termopar T E - Termopar E N - Termopar N R - Termopar R S - Termopar S B - Termopar B X - Outros Para sensor duplo: Duplicar a letra. Exemplo "JJ"	S - Standard E - Especial	08 - 3,26mm (8 AWG) 14 - 1,63mm (14 AWG) 16 - 1,29mm (16 AWG) 24 - 0,51mm (24 AWG)* 27 - 0,35mm (27 AWG)** * Para sensores tipo S, R e B ** Para sensores tipo S e R	000 - Sem Cabeçote KSC (Alumínio) KNC (Alumínio) EXD (Alumínio CooperFree) Inox Polipropileno (Branco) Nylon (Preto) Ferro Fundido Outros	PC - Prensa Cabo 12N - 1/2" NPT 34N - 3/4" NPT 38B - 3/8" BSP 12B - 1/2" BSP 111 - Outros	300 - Aço Carbono 304 - Inox 304 316 - Inox 316	12N - 1/2" NPT (Padrão) 34N - 3/4" NPT 10N - 1" NPT 111 - Outros
8 COMPRIMENTO EXTENSÃO "N"	9 POÇO TERMOMÉTRICO	10 UNIDADE SELADORA	11 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	<div style="background-color: #f4a460; padding: 5px; text-align: center;"> Laboratório Salcas de Calibração RBC </div>		
Padrão 100mm Ou especificar o comprimento em mm	1 - Fornecimento com poço (especificar no Capítulo de Poços) 2 - Fornecimento sem poço (especificar a dimensão em "L")	000 - Sem Unidade Seladora US - Unidade Seladora para Cabeçote à prova de Tempo 111 - Outros	000 - Sem Calibração RBC - Calibração RBC/INMETRO RAS - Calibração rastreada ao INMETRO			

PARA CASOS ESPECIAIS, ENVIAR O DESENHO COM AS ESPECIFICAÇÕES CORRETAS.